

駒 数 計 [コマバネ (6961) 脱れ
戻 ら ず [コマジク (7167) 部きしみ


空 巻 上 げ [テンション軸のダボ (5629、903-2003) 折れ] ... テンション軸を交換して下さい
[テンション軸のダボかしめガタ、外れ

テンション軸部を分解したときは秒時調整をします。スピードテスターがあるときは、 $1/30$ が $17.5 \sim 32.5$ ms、ヘンシンビス (5657)、イモビス (A4-10538) で調整して下さい。テスターがないときは良品のカメラと比較し、作動する音とセクターのスピードで判別して下さい、 $1/250$ が $8.5 \sim 7.5$ ms でない時はテンションバネを交換して下さい。テンションバネ (5632 \sim 90° 5632 \sim 180°) は二種類あります
スピードの遅いときはバネの強い (90°) ものと交換して下さい

[レリース機構]

レリース釘 [巻上ストローク調整アンダ.....逆止爪 (5652、914-2179) の位置不良
押 せ ず [ビス類混入

レリース釘 [上飾板 (5481、6263、6903、7051) のレリース孔とレリース棒 (5192) の芯ズレ..... レリース棒で調整して下さい
戻り不円滑 [レリースビス (5191、6953) の孔の嵌合不良..... ジャッター地板の孔をヤスリ加工して下さい 第 8 図点線の部分です
針オサエ (6268、5556、6955、7065) が前環 (5619、903-0231) に当たる
止板 (5155) 作動不円滑
カムバネ (5161) とオサエバネ (5160) のバランス不良
レリースレバー (5634) とテンション軸 (5629、903-2003) の接触面のザラツキ
ビス類混入

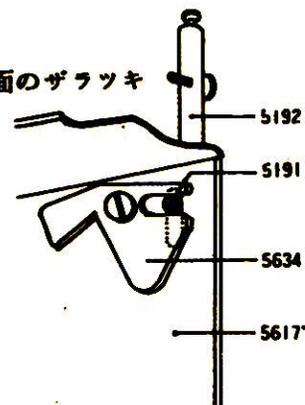

第 3 図

露出計作動しない [メーター断線.....メーター交換して下さい
メーター本体異物混入
リード線ショート

オートのと き [針オサエ (5556、6268、6955、7065) の作動不円滑
シャッター [指針カム (5557、6269、6954) の作動不円滑
切 れ ず [メーター指針の上下位置不良
指針は針受 (5141、4E235-021) と指針カムの中間にあるのが望ましい状態です
ファインダー対物側の接着剤に指針引掛る.....除去して下さい

マニュアルで [針オサエ (5556、6268) が安全レバー (5181) に係合せず、係合不確実
シャッター [針オサエ (6955、7065) が AMイタ (6952) に係合せず、係合不確実
切 れ ず [絞り環オサエ (5559) ゆるみ
絞り環 (5558、6270) 変形
安全バネ (5182) 外れ
安全レバーの上下ガタ